

Innehållsförteckning

Projektnamn: Brf Sjödalen	Projektnummer: 2185	Ansvarig: Robin Villingstam	Datum: 2025-03-10
------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------

Brf Sjödalen	
Innehållsförteckning	1
Inspektionsutlåtande	2
Projektinformation	3
Klassifikationshistorik	4
Sträcka 1 : Lgh 1604 kök - Samlingsledning	5 - 6
Sträcka 2 : Lgh 1604 golvbrunn badrum - Samlingsledning	7
Sträcka 3 : Lgh 1701 kök - Samlingsledning	8 - 9
Sträcka 4 : Lgh 1701 golvbrunn badrum - Samlingsledning	10
Sträcka 5 : Lgh 1507 kök - Samlingsledning	11 - 12
Sträcka 6 : Lgh 1507 golvbrunn badrum - Samlingsledning	13

Inspektionsutlåtande / Brf Sjödalen

2025-03-10

Adress: Förrådsvägen 14 141 46 Huddinge, Sjödalsvägen 19a 141 46 Huddinge, Sjödalsvägen 19b 141 46 Huddinge**Beställare: Hsb****Arbetsbeskrivning / Syfte:**

Film av stammar för planering av stamspolning/status av ledningarnas drift.

Har enbart märkt ut sediment punktvis men är givetvis i hela stammarna, detta gjort för att lättare hitta dem delar som har större mängd sediment.

Slutsats:

Förrådsvägen 14 lgh 1604.

Kök: Sediment i stick (lokalt i lägenhet) sediment i sidodragning av stam/samlingsledning. Stam ser ut att ha blivit spolad i relativ närtid då det endast finns mindre mängd sediment längst ner i fastighet.

Badrum: Mindre mängd sediment på rörväggar längst ner i fastighet samt sidodragning av stam/samlingsledning.

Förrådsvägen 19a lgh 1701

Kök: Kraftig påbyggnad av sediment i stick (lokalt i lägenhet) samt stående stam och sidodragning av stam/samlingsledning.

Badrum: Mindre mängd sediment på rörväggar längst ner i fastighet samt sidodragning av stam/samlingsledning.

Förrådsvägen 19b lgh 1507

Kök: Påbyggnad av sediment i stick (lokalt i lägenhet) samt stående stam och sidodragning av stam/samlingsledning. Sidodragning av stam/samlingsledning kamera under vatten, ej sikt.

Badrum: Mindre mängd sediment på rörväggar längst ner i fastighet samt sidodragning av stam/samlingsledning.

Rekommenderad åtgärd:

Stamspolning bör planeras in.

Auktoriserad filmare: Robin Villingstam, 0722502393**Ansvarig: Robin Villingstam, 0722502393****Arbetsrapport:****Str 1 / Förrådsvägen 14 141 46 Huddinge:**

- #2 Avstånd: 1.32 m. Grad: 2 Sediment 2. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 5% och upp till 15%[sanitärt avfall](#).
- #3 Avstånd: 18.43 m. Grad: 2 Sediment 2. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 5% och upp till 15%[sanitärt avfall](#).

Str 2 / Förrådsvägen 14 141 46 Huddinge:

- #2 Avstånd: 17.51 m. Grad: 1 Sediment 1. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är mindre än 5%[sanitärt avfall](#).

Str 3 / Sjödalsvägen 19a 141 46 Huddinge:

- #2 Avstånd: 2.46 m. Grad: 3 Sediment 3. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 15% och upp till 30%[sanitärt avfall](#).
- #3 Avstånd: 19.49 m. Grad: 4 Sediment 4. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 30% eller större,[sanitärt avfall](#).

Str 4 / Sjödalsvägen 19a 141 46 Huddinge:

- #2 Avstånd: 17.44 m. Grad: 1 Sediment 1. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är mindre än 5%[sanitärt avfall](#).

Str 5 / Sjödalsvägen 19b 141 46 Huddinge:

- #2 Avstånd: 2.41 m. Grad: 3 Sediment 3. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 15% och upp till 30%[sanitärt avfall](#).
- #3 Avstånd: 4.26 m. Grad: 2 Sediment 2. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 5% och upp till 15%[sanitärt avfall](#).
- #4 Avstånd: 11.18 m. Grad: 3 Sediment 3. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 15% och upp till 30%[sanitärt avfall](#).

Str 6 / Sjödalsvägen 19b 141 46 Huddinge:

- #2 Avstånd: 11.75 m. Grad: 1 Sediment 1. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är mindre än 5%[sanitärt avfall](#).

Projektinformation / Brf Sjödalen

Projektnamn:
Brf SjödalenProjektnummer:
2185Ansvarig:
Robin VillingstamDatum:
2025-03-10

Beställare
Ansvarig:
Avdelning:
Box:
Gatuadress:
Ort, Postnr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-post:

Hsb
Robert

robert.brunholtz@hsb.se

Utförare
Ansvarig:
Avdelning:
Box:
Gatuadress:
Ort, Postnr:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-post:

Klassifikationshistorik / Brf Sjödalen

Projektnamn:
Brf SjödalenProjektnummer:
2185Ansvarig:
Robin VillingstamDatum:
2025-03-10

1: Observation som inte bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada.

2: Observation som inte bedöms innebära omedelbar risk för driftstörning eller följdskada, men som bör bevakas.

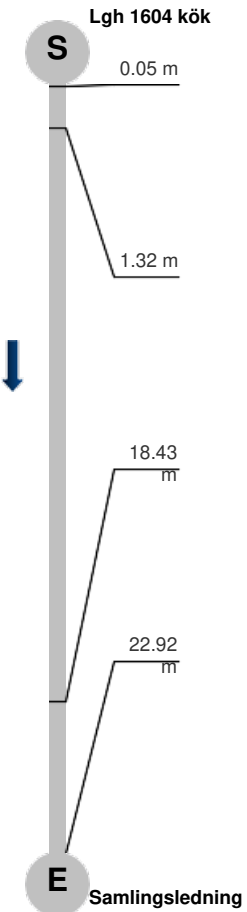
3: Observation som bedöms innebära risk för driftstörning eller följdskada.

4: Observation bedöms innebära omedelbar risk för driftstörning eller följdskada.

Sträcka 1 / Brf Sjödalén

Datum: 2025-03-10 13:54:00	Ansvarig: Robin Villingstam	Väder:	Inspektör: Robin Villingstam	Nr.: 1	Projekt nr.: 2185
Lagringsmedia:	Medianamn: 1.mp4	Ritnings nr.:	Bedömn. grund: T25:2012	Rensning:	Spolning:

Startpunkt: Lgh 1604 kök	Adress: Förrådsvägen 14	Sträck. längd: 22.92 m.
Slutpunkt: Samlingsledning	Ort: 141 46 Huddinge	Flödestyp: Spillvatten
Inspektionsriktning: Medströms	Berörda lokaler:	Besiktningstyp:
Rördimension:	Renoveringsmetod:	
Material:	Renoveringsmaterial:	

	Kod:	Observation:	Bildnamn:
	ALM	Inspektion börjar.	
SED	[2]	Sediment 2. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 5% och upp till 15%, sanitärt avfall.	1_2_A
SED	[2]	Sediment 2. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 5% och upp till 15%, sanitärt avfall.	1_3_A
ALM		Inspektion slutar.	

Sträcka 1, Bilagor / Brf Sjödalen

Projektnamn:
Brf Sjödalen

Projektnummer:
2185

Ansvarig:
Robin Villingstam

Datum:
2025-03-10



Bildnamn: 1_2_A, Videotid: 36s

Sediment 2. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 5% och upp till 15%, [sanitärt avfall](#).



Bildnamn: 1_3_A, Videotid: 143s

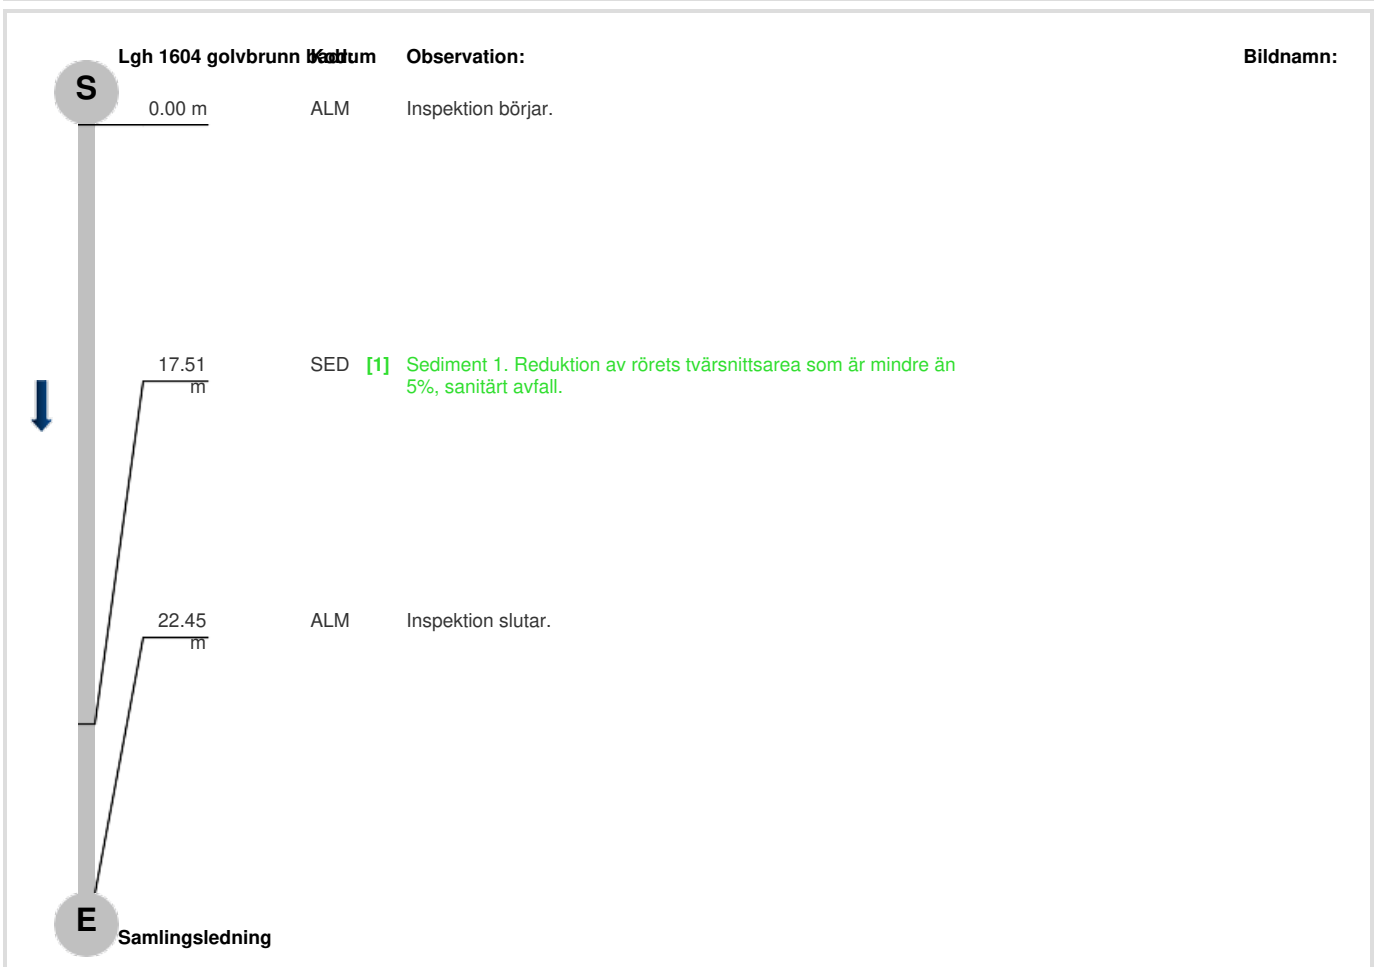
Sediment 2. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 5% och upp till 15%, [sanitärt avfall](#).

Tel nr: Fax: Email:

Sträcka 2 / Brf Sjödalen

Datum: 2025-03-10 13:56:00	Ansvarig: Robin Villingstam	Väder:	Inspektör: Robin Villingstam	Nr.: 2	Projekt nr.: 2185
Lagringsmedia:	Medianamn: 2.mp4	Ritnings nr.:	Bedömn. grund: T25:2012	Rensning:	Spolning:

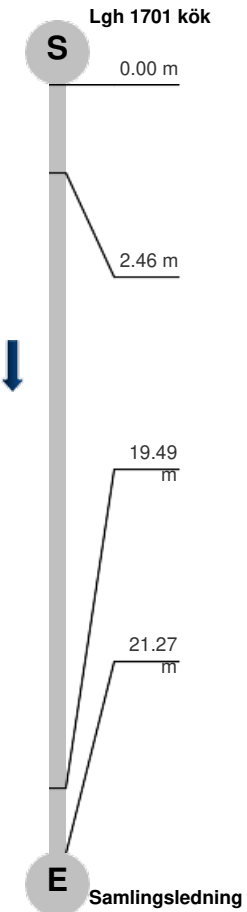
Startpunkt: Lgh 1604 golvbrunn badrum	Adress: Förrådsvägen 14	Sträck. längd: 22.45 m.
Slutpunkt: Samlingsledning	Ort: 141 46 Huddinge	Flödestyp: Spillvatten
Inspektionsriktning: Medströms	Berörda lokaler:	Besiktningstyp:
Rördimension:	Renoveringsmetod:	
Material:	Renoveringsmaterial:	

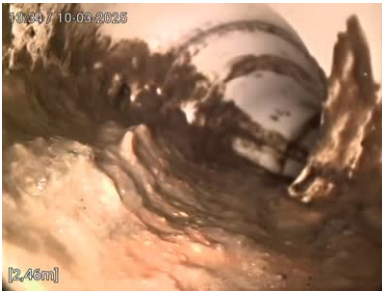


Sträcka 3 / Brf Sjödalén

Datum: 2025-03-10 13:58:00	Ansvarig: Robin Villingstam	Väder:	Inspektör: Robin Villingstam	Nr.: 3	Projekt nr.: 2185
Lagringsmedia:	Medianamn: 3.mp4	Ritnings nr.:	Bedömn. grund: T25:2012	Rensning:	Spolning:

Startpunkt: Lgh 1701 kök	Adress: Sjödalsvägen 19a	Sträck. längd: 21.27 m.
Slutpunkt: Samlingsledning	Ort: 141 46 Huddinge	Flödestyp: Spillvatten
Inspektionsriktning: Medströms	Berörda lokaler:	Besiktningstyp:
Rördimension:	Renoveringsmetod:	
Material:	Renoveringsmaterial:	

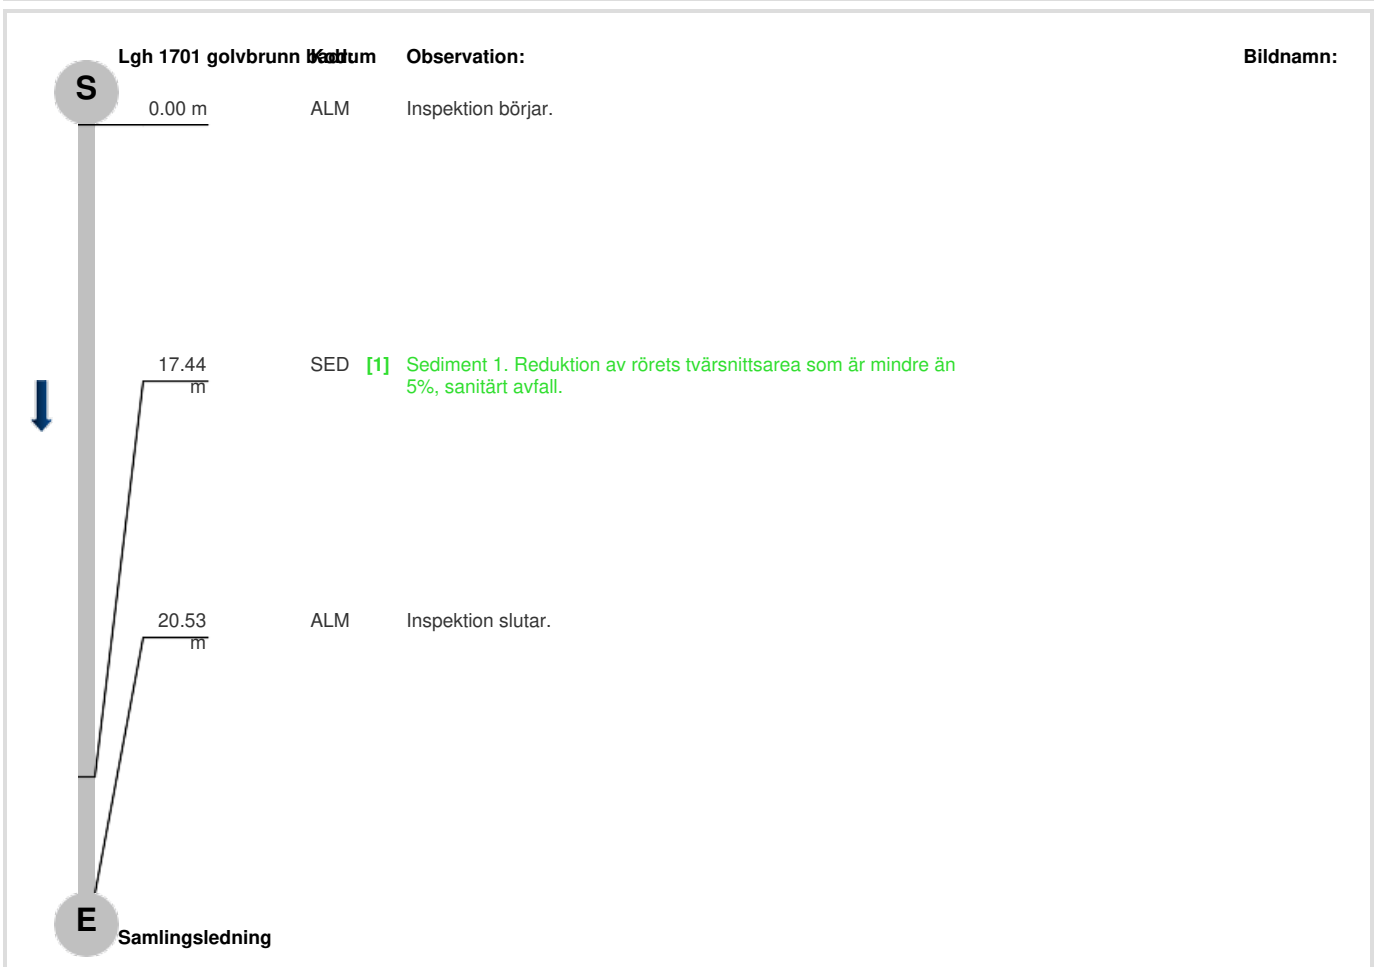
	Kod:	Observation:	Bildnamn:
 S Lgh 1701 kök 0.00 m 2.46 m 19.49 m 21.27 m E Samlingsledning	ALM	Inspektion slutar.	
SED [3]		Sediment 3. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 15% och upp till 30%, sanitärt avfall.	3_2_A
SED [4]		Sediment 4. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 30% eller större, sanitärt avfall.	3_3_A
ALM		Inspektion börjar.	

Sträcka 3, Bilagor / Brf SjödalenProjektnamn:
Brf SjödalenProjektnummer:
2185Ansvarig:
Robin VillingstamDatum:
2025-03-10**Bildnamn:** 3_2_A, Videotid: 303sSediment 3. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 15% och upp till 30%, [sanitärt avfall](#).**Bildnamn:** 3_3_A, Videotid: 51sSediment 4. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 30% eller större, [sanitärt avfall](#).

Sträcka 4 / Brf Sjödalen

Datum: 2025-03-10 14:00:00	Ansvarig: Robin Villingstam	Väder:	Inspektör: Robin Villingstam	Nr.: 4	Projekt nr.: 2185
Lagringsmedia:	Medianamn: 4.mp4	Ritnings nr.:	Bedömn. grund: T25:2012	Rensning:	Spolning:

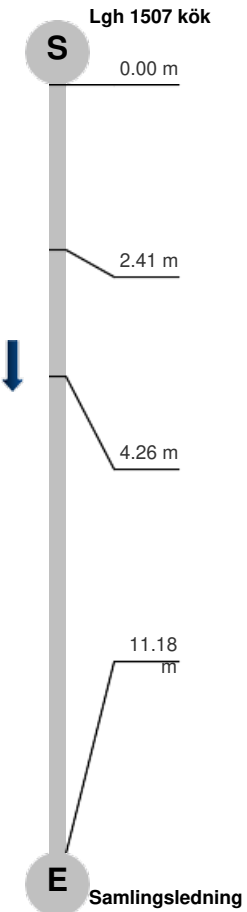
Startpunkt: Lgh 1701 golvbrunn badrum	Adress: Sjödalsvägen 19a	Sträck. längd: 20.53 m.
Slutpunkt: Samlingsledning	Ort: 141 46 Huddinge	Flödestyp: Spillvatten
Inspektionsriktning: Medströms	Berörda lokaler:	Besiktningstyp:
Rördimension:	Renoveringsmetod:	
Material:	Renoveringsmaterial:	



Sträcka 5 / Brf Sjödalén

Datum: 2025-03-10 14:01:00	Ansvarig: Robin Villingstam	Väder:	Inspektör: Robin Villingstam	Nr.: 5	Projekt nr.: 2185
Lagringsmedia:	Medianamn: 5.mp4	Ritnings nr.:	Bedömn. grund: T25:2012	Rensning:	Spolning:

Startpunkt: Lgh 1507 kök	Adress: Sjödalsvägen 19b	Sträck. längd: 11.18 m.
Slutpunkt: Samlingsledning	Ort: 141 46 Huddinge	Flödestyp: Spillvatten
Inspektionsriktning: Medströms	Berörda lokaler:	Besiktningstyp:
Rördimension:	Renoveringsmetod:	
Material:	Renoveringsmaterial:	

	Kod:	Observation:	Bildnamn:
 Lgh 1507 kök 0.00 m 2.41 m 4.26 m 11.18 m E Samlingsledning	ALM	Inspektion börjar.	
SED	[3]	Sediment 3. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 15% och upp till 30%, sanitärt avfall.	5_2_A
SED	[2]	Sediment 2. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 5% och upp till 15%, sanitärt avfall.	5_3_A
SED	[3]	Sediment 3. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 15% och upp till 30%, sanitärt avfall.	5_4_A

Sträcka 5, Bilagor / Brf SjödalenProjektnamn:
Brf SjödalenProjektnummer:
2185Ansvarig:
Robin VillingstamDatum:
2025-03-10**Bildnamn:** 5_2_A, Videotid: 52sSediment 3. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 15% och upp till 30%, [sanitärt avfall](#).**Bildnamn:** 5_3_A, Videotid: 76sSediment 2. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 5% och upp till 15%, [sanitärt avfall](#).**Bildnamn:** 5_4_A, Videotid: 160sSediment 3. Reduktion av rörets tvärsnittsarea som är från 15% och upp till 30%, [sanitärt avfall](#).

Tel nr: Fax: Email:

Sträcka 6 / Brf Sjödalen

Datum: 2025-03-10 14:02:00	Ansvarig: Robin Villingstam	Väder:	Inspektör: Robin Villingstam	Nr.: 6	Projekt nr.: 2185
Lagringsmedia:	Medianamn: 6.mp4	Ritnings nr.:	Bedömn. grund: T25:2012	Rensning:	Spolning:

Startpunkt: Lgh 1507 golvbrunn badrum	Adress: Sjödalsvägen 19b	Sträck. längd: 14.55 m.
Slutpunkt: Samlingsledning	Ort: 141 46 Huddinge	Flödestyp: Spillvatten
Inspektionsriktning: Medströms	Berörda lokaler:	Besiktningstyp:
Rördimension:	Renoveringsmetod:	
Material:	Renoveringsmaterial:	

